

Modello ricevitore: FUBA **ODE8600 T2HEVC**
Codice prodotto/articolo: **21005319**
Ultima versione software disponibile: **V1.0.95**


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **ODE8600 T2HEVC** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

Procedure di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005319**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione ".bin"), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.

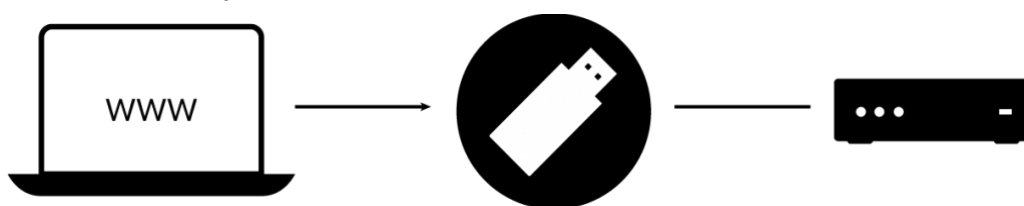

3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Sistema -> Aggiornamento SW": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome del file contenuto nella chiavetta USB. Accertarsi che la "Modalità di aggiornamento" sia impostata in "All Code". Infine premere il tasto OK del telecomando in corrispondenza della voce "Inizia" per avviare l'aggiornamento, quindi dare conferma quando viene richiesta la riscrittura della memoria "Flash".
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

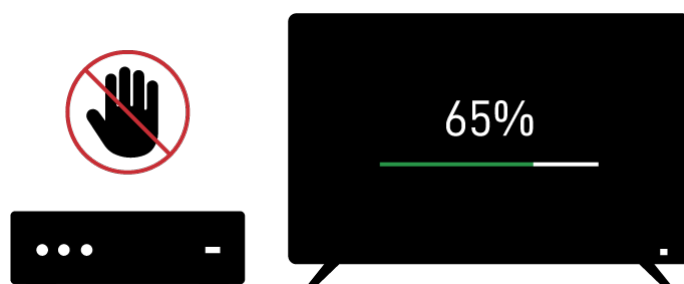

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Sistema -> Informazioni di sistema"

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2022-04-25 - Versione s/w V1.0.95:

- Migliorata stabilità generale del ricevitore
- Bug fixing
- Migliorata gestione della numerazione LCN in caso di riconfigurazione/aggiornamento canali
- Migliorata gestione dei conflitti LCN

=====

2021-07-10 - Versione V1.0.62 (data SW 07_10_2021)

- Migliorata stabilità generale del ricevitore

=====